


Stručný Průvodce (Čeština)

POPIS SKENERU

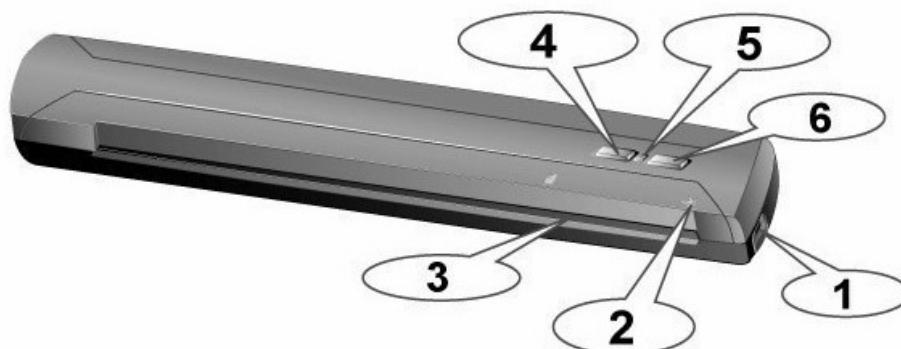


1. USB Port
2. Seřizovací Značka
3. Podavač papíru
4. Tlačítko PDF
5. LED Dioda Napájení
6. Tlačítko Scan

INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU

Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně.

Krok 1. Připojení skeneru k počítači

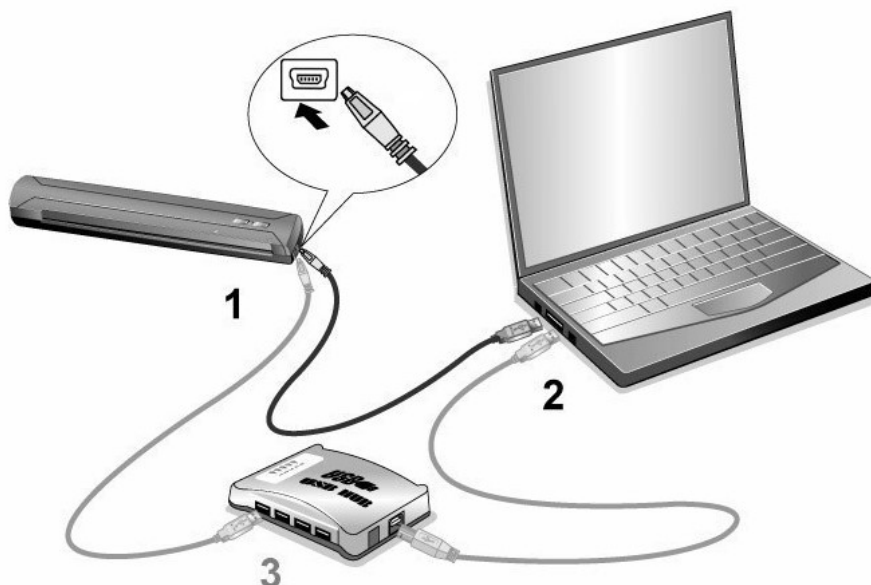

1. Zapojte čtvercový konec přiloženého USB kabelu do USB portu na skeneru.
2. Připojte obdélníkový konec USB kabelu do USB portu na Vašeho počítače.
3. Plánujete-li připojit Váš skeneru do rozbočovače USB hub, ujistěte se, že USB hub je připojen k Vašemu počítači. Poté zapojte skener do USB hubu.

Krok 2. Instalace softwaru

1. Jsou-li USB komponenty ve Vašem počítači správně nakonfigurovány, Váš skener bude po připojení ihned detekován a spustí se buď “**Průvodce přidáním nového hardware**” nebo okno “**Nalezen nový hardware**”.

Nota: Byl-li Váš počítač při připojení skeneru vypnutý, průvodce instalací se zobrazí při příštím spuštění počítače a systému Windows.

2. Pro Windows 2000

- a. Klikněte na tlačítko **Další** po zobrazení okna “Přidat nový hardware”.
- b. Vyberte položku “VYHLEDAT NEJVHODNĚJŠÍ OVLADAČ ZAŘÍZENÍ [DOPORUČENO]” a klepněte na tlačítko **Další**.
- c. V dalším okně budete dotázáni, kde se má ovladač hledat. Zaškrtněte položku “**Jednotka CD-ROM**” a odškrtněte položku “**Disketové jednotky**”, je-li zaškrtnuta.
- d. Vložte do jednotky disk CD-ROM Setup/Application, který je dodávaný spolu se skenerem, a klepněte na tlačítko **Další**.
- e. V následujícím okně klepněte opět na tlačítko “**Další**”.
- f. Během instalace se může zobrazit zpráva “Požadavek na digitální podpis”. Této zprávě nevěnujte zvláštní pozornost a klepněte na tlačítko “**Ano**” pro pokračování. Poté přejděte na krok 7.

3. Pro Windows XP

- a. Vložte do jednotky disk CD-ROM Setup/Application, který je dodávaný spolu se skenerem.
- b. Vyberte položku **“Instalovat software automaticky [doporučeno]”** a klepněte na tlačítko **Další**.
- c. Klikněte na tlačítko **Další** po zobrazení dalšího okna. Poté přejděte na krok 6.

4. Pro Windows Vista

- a. Po zobrazení okna „Byl nalezen nový hardware“ (Found New Hardware) vyberte možnost „Vyhledat a nainstalovat software ovladače (doporučeno)“ (Locate and install driver software).
- b. Když se zobrazí dialogové okno „Kontrola uživatelského účtu“ (User Account Control), klepněte na tlačítko [Pokračovat].
- c. Když systém zobrazí výzvu „Vložte disk dodaný se skenerem USB“ (Insert the disc that came with your USB Scanner), vložte disk CD-ROM s instalací a aplikacemi dodaný se skenerem do jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko [Další]. Poté přejděte na krok 7.

5. Pro Windows 7


Když je Instalační CD-ROM pro různé modely skenrů

- a. Vložte do jednotky Instalační CD-ROM, který je dodávaný spolu se skenerem. Klikněte na **Spustit install.exe** v zobrazeném okně **Přehrát automaticky**.
- b. Klikněte na tlačítko **Ano** jestliže se zobrazí dialogové okno **Řízení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
- c. V okně **Správce zařízení** klepněte pravým tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klepněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klepněte na tlačítko **Procházet**.
- d. V okně **Vyhledat složku** vyberte složku nebo CD-ROM, která obsahuje ovladač skeneru a klepnutím na **OK** se vraťte zpět na předchozí obrazovku. Klepněte na tlačítko **Další** a klepněte na **Přesto nainstalovat tento software ovladače** jestliže se zobrazí okně **Zabezpečení systému Windows**. Poté přejděte na krok 7.

Když je Instalační CD-ROM pro jeden model skenru

- a. Vložte do jednotky Instalační CD-ROM, který je dodávaný spolu se skenerem. Klikněte na **Spustit install.exe** v zobrazeném okně **Přehrát automaticky**.

- b. Klikněte na tlačítko **Ano** jestliže se zobrazí dialogové okno **Řízení uživatelských účtů**. Jestliže se zobrazí okno průvodce, klikněte na **Další**, a klikněte na **Přesto nainstalovat tento software ovladače** v okně **Zabezpečení systému Windows** a potom klikněte v okně průvodce na tlačítko **Dokončit**. Poté přejděte na krok 7.
6. Během instalace se může zobrazit zpráva "Je vyžadován digitální podpis" (Windows can't verify the publisher of this driver software). Zprávu ignorujte. Klepněte na [Nainstalovat tento software ovladače] (Install this driver software anyway). Instalace bude pokračovat, aniž by došlo k narušení funkčnosti skeneru.
 7. Po dokončení instalace stiskněte tlačítko "**Dokončit**".
 8. Postupujte dle instrukcí na obrazovce a nainstalujte všechny software pro Váš nový USB skener.
 9. Po nainstalování softwaru budete vyzváni k provedení kalibrace skeneru.
 10. Do podavače dokumentů skeneru vložte lícni dolů nahoru speciální Kalibrační list, který je součástí dodávky skeneru.

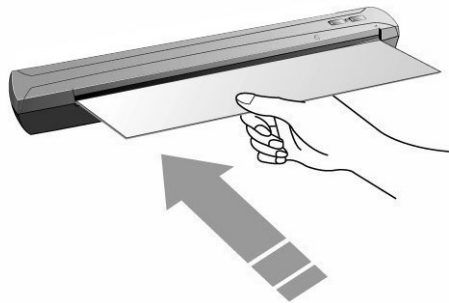

11. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete kalibraci.
12. Po dokončení instalace zavřete všechny spuštěné aplikace a klikněte na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.